

روش های راه اندازی موتورهای AC


مجموعه و تلفیق عالی نیازها

کلمات کلیدی:
موتور AC
روش های راه اندازی
کاهش جریان راه اندازی

بیش از حد همچون رله حرارتی تشکیل شده است.

راه اندازی ستاره - مثلث

بسیاری از موتورهای فشار ضعیف می توانند با هر دو ولتاژ ۴۰۰V در حالت مثلث یا با ولتاژ ۶۹۰V در حالت ستاره کار کنند. این امکان انطباق پذیری همچنین می تواند در راه اندازی موتور در ولتاژ پائین تر مورد استفاده قرار گیرد. اتصال ستاره - مثلث جریان راه اندازی پایین فقط برابر با ۱/۳ جریان راه اندازی در روش راه اندازی مستقیم را داراست. هرچند که این روش گشتاور راه اندازی را به مقدار ۶۵٪ کاهش می دهد. موتور با حالت اتصال ستاره شروع به کار و تا حداکثر زمان ممکن شتاب گیری می کند، سپس به حالت اتصال مثلث سوئیچ می کند. این روش می تواند فقط برای موتورهای القایی با امکان اتصال در حالت مثلث به منبع تغذیه، مورد استفاده قرار گیرد.

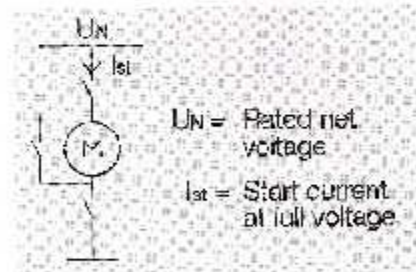

روش سلفی^۲


با اتصال سری یک سیم پیچ با هسته آهنی (یا راکتور) به موتور در طول راه اندازی، جریان

هنگمی که تجهیزات راه اندازی و قطعات حفاظتی را محاسبه می کنید باید موارد ذیل را مد نظر داشته باشید:

- ۱- افت ولتاژ در شبکه تغذیه در هنگام راه اندازی موتور
- ۲- گشتاور مورد نیاز بار در هنگام راه اندازی
- ۳- زمان مورد احتیاج برای راه اندازی کامل

راه اندازی مستقیم (D.O.L)

راه اندازی مستقیم مناسب برای سامانه های برخوردار از منابع تغذیه باندار و کویلینگ مکانیکی مناسب می باشد. این روش ساده ترین، ارزان ترین و متداول ترین روش راه اندازی است. تجهیزات راه اندازی موتورهای کوچک که به صورت متناوب روشن و خاموش نمی شوند ساده بوده و اغلب شامل کلیدهای قطع کننده حفاظت دستی می باشند. موتورهای بزرگتر و موتورهایی که به روشن و خاموش شدن های متناوب احتیاج دارند با دارای نوسی ساده کنترل هستند معمولاً از روش راه اندازی مستقیم استفاده می کنند مجموعه راه اندازی در این روش از یک کنتاکتور به علاوه حفاظت بار

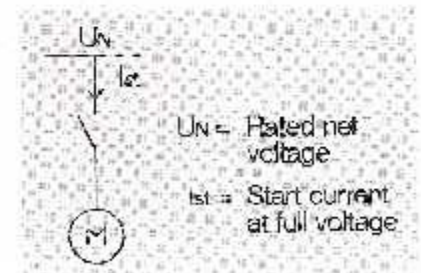

کاهش فشار الکتریکی و مکانیکی ناشی از راه اندازی موتور

جریان راه اندازی موتورهای AC می تواند به ۳ الی ۷ برابر جریان نامی برسد. این بدان علت است که مقدار بسیار زیادی انرژی جهت مغناطیس شدن گتگی موتور برای غلبه بر نیروی ایرسی سامانه در حالت سکون مورد احتیاج است.


جریان کشیده شده از شبکه می تواند باعث مشکلاتی از قبیل افت ولتاژ، افزایش ناپایداری و در بعضی موارد خاموشی خارج از کنترل سامانه گردد.

جریان بالای راه اندازی همچنین می تواند باعث تحمیل فشار بالای مکانیکی بر روی شین ها و سیم پیچی روتور شود و نیز می تواند بر روی تجهیزات متصل به موتور و فونداسیون مجموعه اثر گذارد.

روش های متعددی برای راه اندازی وجود دارد که تمامی آنها بر کاهش این فشارها متمرکز شده اند.

بار، موتور و شبکه تغذیه بیشترین موضوعات مورد توجه در روش های راه اندازی می باشند.


هرچند یک کانورتر فرکانسی برای تغذیه دائمی موتورها طراحی شده است اما می توان از آن فقط برای راه اندازی استفاده کرد. کانورتر فرکانسی قادر است جریان راه اندازی را کم سازد زیرا موتور می تواند گشتاور نامی در جریان نامی را از صفر تا سرعت کامل ایجاد کند. به علت کاهش مستمر قیمت کانورترهای فرکانسی، آنها جایگزین مواردی که پیش تر در آنها از راه اندازهای نرم استفاده می شده است، گشته اند. با این حال در بیشتر موارد، قیمت کانورترهای فرکانسی از راه اندازهای نرم بیشتر است و همانند آنها به شبکه هارمونیک تزریق

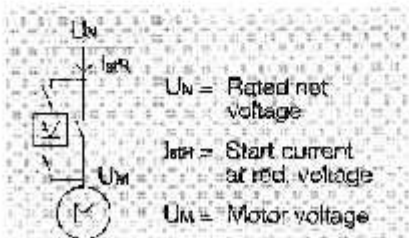

می کنند.


روش رنوستا (مقاومت متغیر)

راه اندازی با رنوستا را می توان فقط برای موتورهای رونور سیم پیچی شده (Slip Ring) مورد استفاده قرار داد. بر روی این موتورها، مقاومت مدار رونور با مقاومت خارجی افزایش داده می شود. این روش معمولاً برای مواردی که شبکه تغذیه ضعیف باشد و یا احتیاج به گشتاور راه اندازی و ایترسی لحظه ای بالا باشد، کاربرد دارد. با سونچ کردن پده ی مقاومت های اضافه شده، معمولاً ۴ تا ۷ بده، گشتاور افزایش می یابد.

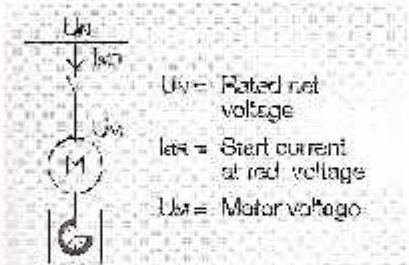

پانویست:

- 1- Direct-on-Line
- 2- Reactor

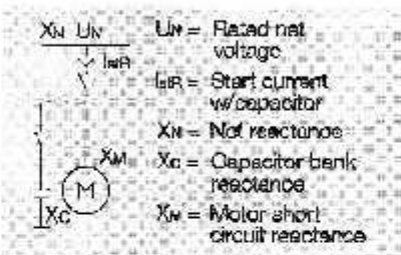

$$I_{stR} = \frac{X_C X_M}{X_C + X_M} I_{st}$$


$$I_{stR} = \frac{U_N}{\sqrt{3} \left(X_V + \frac{X_C X_W}{X_C + X_W} \right)}$$

فضای زیاد برای بانک خازنی می باشد.

روش راه انداز نرم

راه اندازهای نرم بر نیمه هادی ها استوار هستند، که به وسیله مدار قدرت و مدار فرمان، در ابتدا ولتاژ موتور و کاهش می دهند، این مورد باعث کمتر شدن گشتاور موتور نیز می گردد. در طول راه اندازی، راه انداز نرم به صورت تصاعدی ولتاژ موتور را افزایش می دهد که باعث افزایش قدرت موتور به مقدار کافی برای تسریع در سرعت گیری تا مقدار نامی می گردد بدون آن که حداکثر گشتاور و جریان به وقوع بپیوندد. راه اندازهای نرم همچنین در متوقف کردن موتورها نیز کاربرد دارند.


راه اندازهای نرم از کانورترهای فرکانسی اقتصادی تر هستند اما مانند آنها باعث تزریق هارمونیک های جریان در شبکه می شوند.

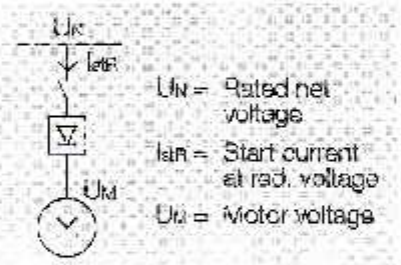

عملکرد دیگر سامانه ها را با اختلال همراه می سازند.

روش کانورترهای فرکانسی

محدود می گردد. البته این به معنی یک کاهش ذاتی درجه دوم در گشتاور راه اندازی می باشد. برتری این روش در هزینه پایین آن در مقایسه با

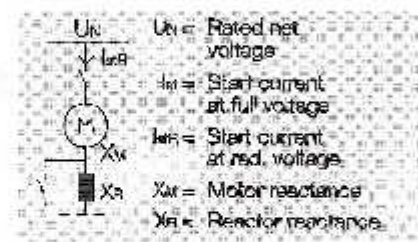


$$I_{stR} = \left(\frac{U_N}{X_M + X_R} \right)$$

$$I_{stR} = \left(\frac{I_{stR}}{I_{st}} \right)^2 I_{st}$$

دیگر روشها است.

روش اتوترانسفورماتور

اثر روش اتوترانسفورماتور همانند روش سلفی است و در آن از یک ترانس برای محدود کردن ولتاژ و کاهش جریان و در نتیجه گشتاور استفاده می شود، اما این کاهش گشتاور بسیار کمتر از روش راه اندازی سلفی است، اما

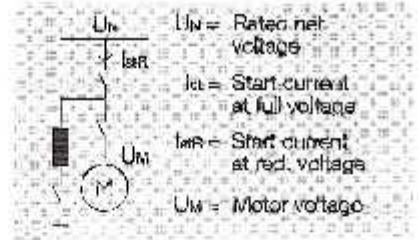

$$I_{stR} = \left(\frac{U_R}{U_N} \right)^2 I_{st}$$

$$I_{stR} = \left(\frac{I_{stR}}{I_{st}} \right)^2 I_{st}$$

بسیار گران تر از آن می باشد.

روش خازنی

در این روش توان لازم برای مغناطیس کنندگی کافی در هنگام راه اندازی در بانک خازنی ذخیره می شود بدین ترتیب، راه اندازی موتور با گشتاور راه اندازی کامل بدون آسیب رساندن به شبکه انجام شود. بانک خازنی باید بعد از کامل شدن راه اندازی از مدار خارج گردد. اشکال این روش در هزینه بسیار بالای آن و نیز